

Praktisk forsøg

I Københavns Malerlaugs ejendom Amaliegade 31 blev i 1999-2000 udført malerbehandling af vinduerne i den østvendte facade mod Amaliegade. Det var den praktiske malerfaglige del af et forsøgsprojekt, som omfatter ni forskellige malerprodukter fra acryl til linoliemaling, udført på baggrund af tre forskellige afrensningsniveauer

fra partiell- til totalafrensning af eksisterende maling. (Se oversigtstegning).

Malerarbejdet blev udført under vilkår, som er almindeligt forekommende i byggeriet i praksis. Det er således ikke et forsøg, hvor udførelsen er foregået efter videnskabelige, målbare principper, men som praktisk håndværk.

Årligt eftersyn

Før at registrere og dokumentere udviklingen i de enkelte forsøgsbehandlinger har Københavns Malerlaug anmodet Erik Møllers Tegnestue om at foretage et årligt eftersyn af samtlige 27 vinduesfag frem til år 2010.

Eftersynene udføres som visuelle eftersyn fra lift i september måned.

En visuel undersøgelse i forhold til revner, snavs, rust m.v. er det normale udgangspunkt for en håndværks- eller brugermæssig vurdering af vinduers tilstand, herunder vedligeholdelses- og istandsættelsesbehov.


Visuel registrering af overfladen

A Malingsfilmen		
1. Intakt	2. Smårevner	3. Krakelering
4. Begyndende afskalninger	5. Store afskalninger	
B Afsmitning og tilsmudsning		
1. Ingen afsmitning	2. Afsmitning	3. Kridtning
4. Løs tilsmudsning	5. Fast tilsmudsning	
C Øvrigt		
1. Ingen mug-skimmeldannelse	2. Let mug-skimmeldannelser	3. Kraftig mug-skimmeldannelse
4. Ingen udsvedning af harpiks	5. Udsvedning af harpiks	
D Besalg		
1. Ingen rust	2. rustpletter	3. Store rustpletter

Eksempel

A1	B2
C2	D1

 Malingfilm intakt med afsmitning, og let mug-skimmeldannelse. Ingen rust.

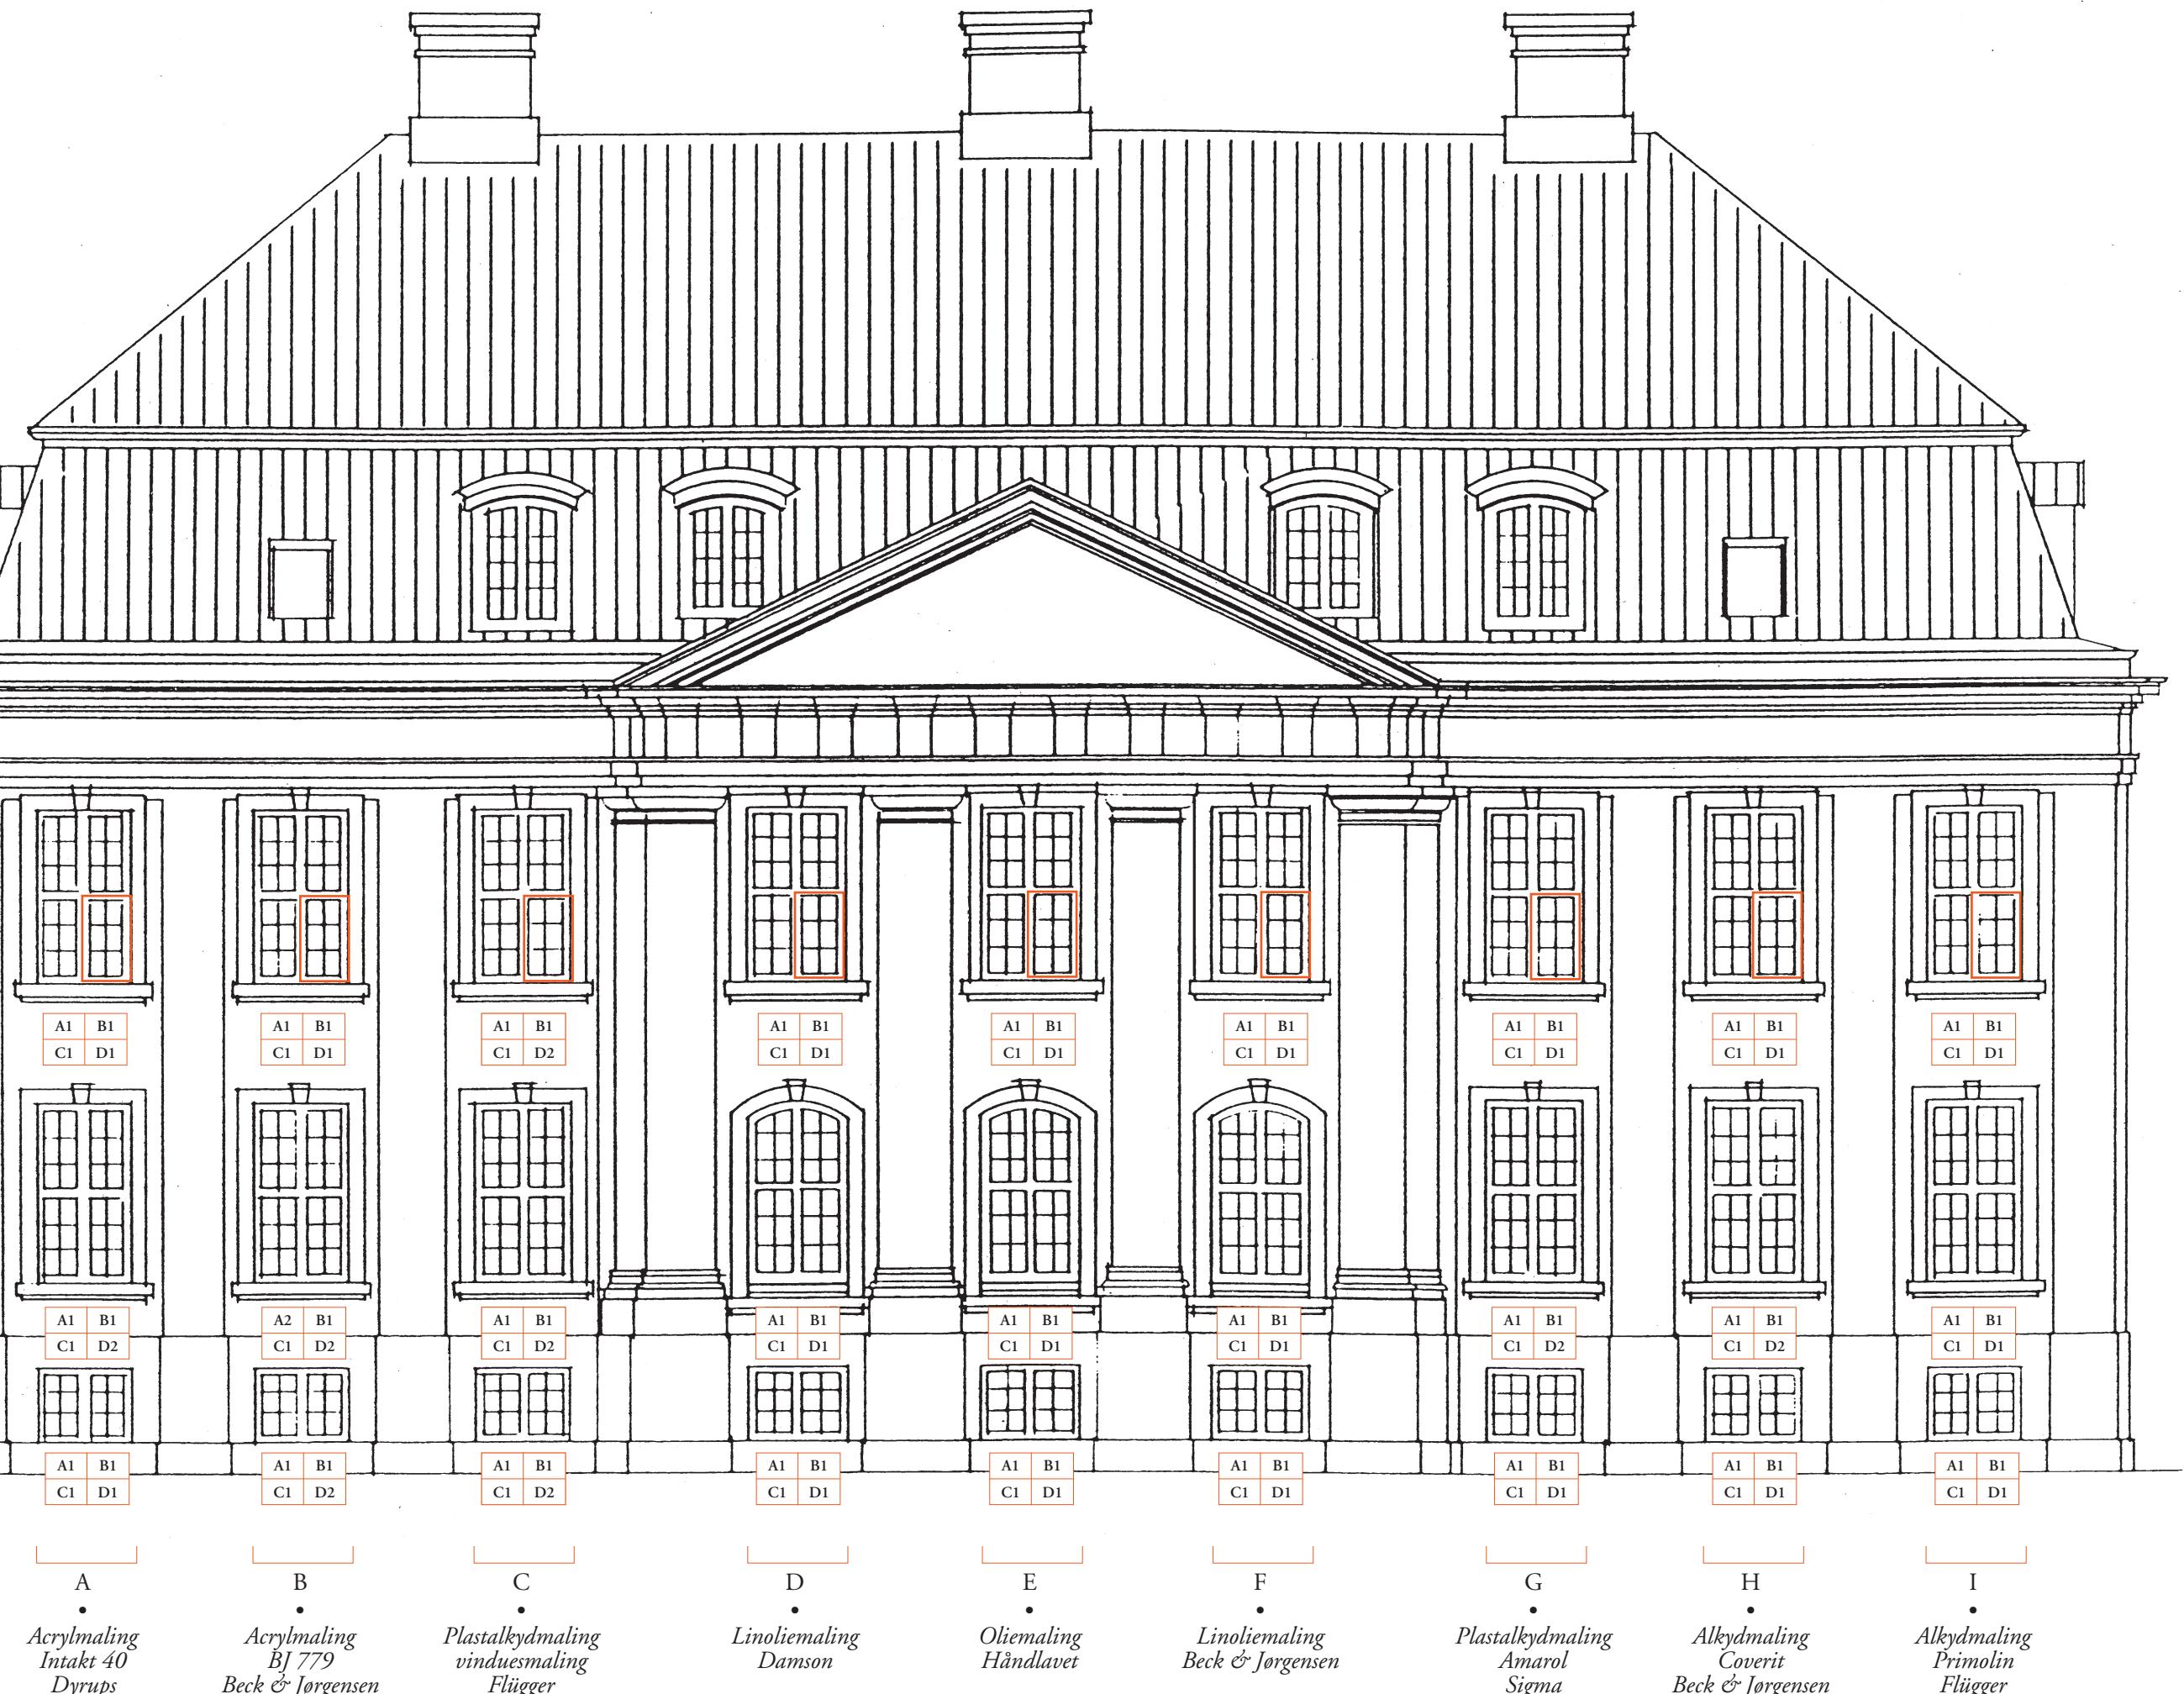

KM's VINDUESPROJEKT

Facade mod Amaliegade

Alle vinduer er behandlet med samme kulør.

Vinduesrammer på niveau 2 - vist med rød ramme er behandles med jernmønje på alle jerndele.

På øvrige jerndele er anvendt det af fabrikanterne foreskrevne.

Behandlingsanvisninger/numre er indhentet fra **Malerfagligt Renoveringskatalog**, (MRK).

BEHANDLING NIVEAU 2. *Udfaldskrav: dækket-lukket-glat*

MRK: Vinduer (4007 C1)

- Total afrense for eksisterende malingslag
- Vaske og slibe
- Shellak
- Grunde
- Kitte
- 1 x mellemstrygning
- 1 x færdigstrygning
- 1 x færdigstrygning

MRK: Jerndele (8007 C1)

- Total afrense for eksisterende malingslag
- Vaske og slibe
- 1 x rusthindrende grundmaling
- 1 x rusthindrende grundmaling

BEHANDLING NIVEAU 1. *Udfaldskrav: dækket-lukket-glat*

MRK: Vinduer (4007 B2)

- Afrens for løstsiddende maling m.m.
til bæredygtig bund
- Vaske og slibe
- Shellak
- Pletgrunde
- Kitte
- 1 x reparation med maling
- 1 x strygning
- 1 x færdigmaling

MRK: Jerndele (8007 CB1)

- Afrens for løstsiddende maling m.m.
til bæredygtig bund
- Vaske og slibe
- 1 x reparation med rusthindrende grundmaling
- 1 x strygning med rusthindrende grundmaling

BEHANDLING NIVEAU 0. *Udfaldskrav: dækket-lukket*

MRK: Vinduer (4006 B1)

- Håndrense med skraber og spartel
- Partiel afrensning
- Vaske og slibe
- Pletgrunde
- Kitte
- 1 x reparation med maling
- 1 x færdigstrygning i eksisterende farve

MRK: Jerndele (8006 B1)

- Håndrense for løstsiddende maling
- Partiel afrensning
- Vaske og slibe
- 1 x reparation med rusthindrende grundmaling
- 1 x rusthindrende grundmaling



KØBENHAVNS MALERLAUG'S
VINDUESPROJEKT
AMALIEGADE 31

2001